



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Ставропольская, д. 4, Краснодар, 350033. Телефон: (861) 299-04-51. факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru http://www.sevkav-gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-15-19П

« 10 » марта 2016 г.

МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№14 имени М.Х. Текнеджяна»
Директору Шовгенову А.Б.

Мной, главным государственным инспектором Яковенко Михаилом Михайловичем, в присутствии директора МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 имени М.Х. Текнеджяна» Шовгенова Амина Беслановича на основании распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора № 584-р от 29.01.2016 г., и постановления Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в период с 03.03. по 10.03.2016г. проведена плановая выездная проверка электроустановок и технической документации МБОУ «Основная общеобразовательная школа №14 имени М.Х. Текнеджяна»

Установлено:

Форма собственности:	Муниципальная
Юридический адрес:	РА, Майкопский район, х. Шаумян, ул. Комсомольская, 9
Фактический адрес:	РА, Майкопский район, х. Шаумян, ул. Комсомольская, 9
Руководитель учреждения:	Шовгенов Амин Бесланович
Заместитель по хозяйственной части	
Ответственный за эл. Хозяйство:	Акимов Геннадий Викторович
Инженер по охране труда и ТБ:	отсутствует

В целях предупреждения пожаров, аварий и несчастных случаев в энергоустановках а также эффективного использования электрической энергии, руководителем учреждения предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований:

№ п.п.	Содержание мероприятий по организации эксплуатации и техническому состоянию, место устранения (установка)	Ссылка на параграф (пункт) НТД	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Не обеспечено укомплектование электроустановок испытанными защитными средствами согласно нормам комплектования. Отесутствует журнал учета и испытаний электротехнических средств. Отеутствует закрепленное место для хранения средств защиты.	п.1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП), п. 1.2.1., 1.2.3., Приложение №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее ИШИСЗ	10.05.2016
2.	Не обеспечено проведение профилактических испытаний электрооборудования.	п.1.2.2., Приложение №3 ПТЭЭП	10.05.2016
3.	Не проводится модернизация и реконструкция оборудования электроустановок. (В здании применяются провода и кабели с алюминиевыми жилами. Линии групповой сети выполнены в двухпроводном исполнении.)	п.1.6.1. ПТЭЭП, п.7.1.34., 7.1.36. ПУЭ	10.05.2016г разработать план ОТМ, согласовать с Администрацией Майкопского района.

4.	Отсутствует инструкция по охране труда для электротехнического персонала	п.1.7.4., 1.7.9. ПТЭЭП	10.05.2016
5.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет. Фото№1	п.2.7.7. ПТЭЭП	10.05.2016
6.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства и осмотры с выборочным вскрытием грунта для оценки его состояния.	п.2.7.9., 2.7.10. ПТЭЭП	10.05.2016
7.	Отсутствуют паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	п.2.7.15. ПТЭЭП	10.05.2016
8.	Электроустановки учреждения не защищены от грозовых и внутренних перенапряжений.	п.2.8.1. ПТЭЭП	10.05.2016
9.	В учреждении отсутствует аварийное освещение.	п.2.12.2. ПТЭЭП. п.6.1.21. Правил устройства электроустановок, далее ПУЭ	10.05.2016
10	По территории учебного заведения проходят неизолированные ВЛ-0,4кВ, принадлежащие Адыгейским электрическим сетям (Фото№2,3) и неизолированная ВЛ-0,4кВ, принадлежащая МБОУ (Фото №4,9)	П.2.4.95. ПУЭ	10.05.2016г. согласовать с Адыгейскими электрическим и сетями.
11	На концевой опоре ВЛ-0,4кВ (ввод в здание школы) не выполнено заземляющее устройство. PEN-проводник не присоединен к арматуре железобетонной опоры. (Фото№4)	П.2.4.39, 2.4.46. ПУЭ	10.05.2016
12	В помещениях для пребывания детей розетки установлены на высоте менее 1,8 метра (Фото№5,6)	п.6.6.30. ПУЭ	10.05.2016
13	Не выполнено должным образом защитное заземление сетевого электронасоса топочной. (Фото№7)	П. 2.7.4. ПТЭЭП, п. 1.7.51., 1.7.76. ПУЭ	С получением предписания
14	На светильнике в топочной отсутствует защитная решетка (плафон) (Фото№8)	п.2.12.7. ПТЭЭП	10.05.2016

На основании части 2 статьи 20, статьи 21, частей 1, 2 статьи 28, статьи 29.1. Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401. Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 10 мая 2016 г. направить (начальнику) руководителю Адыгейского территориального отдела СКУ Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.



Предписание выдано (выдана)

[Handwritten signature]

М.М. Яковенко

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получен и с его содержанием ознакомлен:
Директор МБОУ «ООШ №14»

(должность руководителя организации)



[Handwritten signature]

А.Шовгенов

(расшифровка подписи)

10 марта 2016г.

(дата)